ENGEL & HARDER
Kfz-Sachverständige

Tel: +49 (0) 431 6470770
Fax: +49 (0) 431 6470771
Mail: buero@sachverstaendiger-kiel.de
Web: www.sachverstaendiger-kiel.de

Harder & Kuhnert Kfz-Sachverständige, Grasweg 2-4, 24118 Kiel

Eichdirektion Nord
Düppelstraße 63
24105 Kiel

BEWERTUNGSGUTACHTEN

10262796OS

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	20.10.2026 / Auftraggeber
Fahrzeughalter	Eichdirektion Nord
Sachverständiger	Oliver Sonnenberg
Besichtigungsdatum	21.10.2026 9:00 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	12.872,18 EUR
Davon überdurchschnittlich	4.811,00 EUR
Im Händlereinkaufswert berücksichtigt (Minderwert)	4.811,00 EUR

Anhang:
10 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **22.10.2026** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Händlereinkaufswert

1.900,00 EUR

Bewertungsdatum 22.10.2026

Kiel, den 22.10.2026
Oliver Sonnenberg

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	Vito Kombi (639)(09.2010->) / 110 CDI kompakt (639.701)
KBA-Nummer	1313/BPZ
Fahrzeug-Ident-Nummer	WDF63970113659189
Erste / Letzte Zulassung	05.07.2011 / 05.07.2011
Hubraum / Leistung	2.148 cm³ / 70 kW (95 PS)
Motor	Motor 2,1 Ltr. - 70 kW CDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Türen / Sitze	4 / 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.975 / 3.050 / 1.075 kg
Länge / Breite / Höhe	4.763 / 1.901 / 1.875 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	07/2026
Laufleistung abgelesen	249.404 KM
Farbe	atlantisblau

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Barum	205/65 R16C 107/105T Snowanis 3	6,3	6,3
2	Barum	205/65 R16C 107/105T Snowanis 3	7	7

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Dunlop	205/65 R16C 107/105T Econodrive	6,5	6,5
2	Dunlop	205/65 R16C 107/105T Econodrive	8	8

SERIENAUSSTATTUNG

Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Auflastung auf 3,05 t, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Befestigungsschienen für Dachträger, Bodenbelag: Fahrgastraum TPO, Bremsassistent, Dachverkleidung, ECO Lenkhelfpumpe, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, Fensterheber elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 180 A, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Heckklappe, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenverkleidung gehobene Ausführung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserie/Aufbau: Kompakt, Kindersicherung, Komfort-Fahrwerk, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leseleuchten im Fond, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 70 kW CDI, Nebelscheinwerfer, Partikelfilter, PKW-Zulassung, Radstand 3200 mm, Reifen 205/65 R16C 103/101 T, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Rückspiegel innen, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Tagfahrlicht, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar, Batterie zusätzlich (verstärkt), Breitband Lautsprecher vorn, Diebstahl-Warnanlage, Klappdeckel für Ablagefach, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Radiovorbereitung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sonderlackierung, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Vlies-Batterie 95 Ah, Zusatzheizung (Warmwasser)

ZUSATZAUSSTATTUNG


Schrankausbau, Linoleum Fussbodenbelag

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung
Pflichtpositionen			
Diagonal vorne rechts			.
			
Diagonal hinten rechts			.
			
Diagonal hinten links			.
			
Kombiinstrument bei laufendem Motor	60,00	60,00	Lampenausfallkontrolle aktiv, Waschanlage leer
			

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung
Fahrzeugschlüssel	250,00	250,00	ein Schlüssel Funkfernbedienung ohne Funktion, Motorstart mit beiden möglich



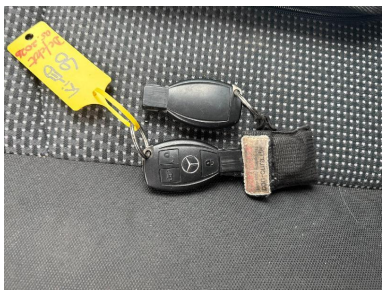

Kundendienst	850,00	850,00	Kundendienst fällig, kein Nachweis bzw. Serviceheft vorhanden. Letzter Ölwechsel lt. Zettel am: 23.04.2024 bei 200.499km



Karosserie Aussen

Stoßfänger vorne	512,87	512,87	Anstoßschaden







Kotflügel vorn links	1.769,54	150,00	Korrosion






Tür vorn links	100,00	20,00	Lackbeschädigung, Delle







Türscharniere links	628,78	100,00	schwergängig, Korrosion

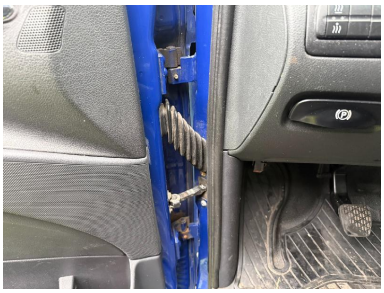


Heckklappe	3.781,15	1.625,00	lasst sich nicht öffnen, Heckklappe im Griffbereich verformt und eingerissen






Schiebetür	1.480,00	100,00	Kratzer, Delle





Tür vorn rechts	1.360,00	100,00	Kratzer, Korrosion, erhöhte Lackschichtdicke	🛑







Außenspiegel rechts	356,34	200,00	zerkratzt, Gehäuse gebrochen	🛑



Dach			ohne Befund	🟢



Lackzustand			rundum der Kilometerlaufleistung und dem alter entsprechend mattiert	🔻





Innenraum

Fensterheber-Bedienfeld Fahrerseite	241,29	241,29	Fahrerfensterheberschalter lose, überzogen	



Armaturenbrett	75,97	0,00	Luftdüsen zur Windschutzscheibe nicht passgenau	





Lenkrad	412,61	92,84	verschlissen, abgegriffen	



Sitz vorn links	514,63	30,00	verschmutzt, linke Wange verschlissen	






Verkleidungen			Gebrauchsspuren	





Achsen/Unterboden

Betriebsbremse	479,00	479,00	Bremsscheiben hinten korrodiert und eingelaufen - Bremsscheiben und -Beläge hinten erneuern	

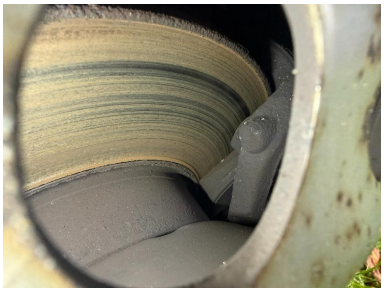



Motorraum/Kapselung			ohne Befund	





Allgemein

Besichtigungsbedingungen			Die Besichtigung wurde ohne Probefahrt durchgeführt. Mängel die beim Betrieb des Fahrzeugs auftauchen sind nicht auszuschließen. Risiko !	
Hebebühne			nicht vorhanden	

HU/AU/SP §57B	07/2026



Rangierfahrt	durchgeführt - ohne Beanstandung
Probefahrt	nicht durchgeführt

Hochvoltsystem

Ladekabel	2. Radsatz auf Stahlfelgen





ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	12.872,18
Davon überdurchschnittlich	EUR	4.811,00
Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)	EUR	4.811,00